

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

**SYNERGICZNA  
SPAWARKA INWERTOROWA  
DIGIMIG 200 MTM**

**Sherman** <sup>®</sup>  
— digitec —





## **UWAGA!**

Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją

### **1. UWAGI OGÓLNE**

Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi.

Ze względu na ciągły rozwój techniczny urządzenia, wygląd zewnętrzny oraz pewne jego funkcje mogą ulegać modyfikacji i ich działanie może różnić się szczegółami od opisów w instrukcji i na kartonie. Nie jest to błędem urządzenia, lecz wynikiem postępu i ciągłych prac modyfikacyjnych urządzenia. Zmianie ulec może także standardowe wyposażenie urządzenia.

Uszkodzenie urządzenia spowodowane niewłaściwą obsługą powoduje utratę uprawnień z tytułu gwarancji. Wszelkie przeróbki prostownika są zabronione i powodują utratę gwarancji.

### **2. BEZPIECZEŃSTWO**

Pracownicy obsługujący urządzenie powinni posiadać niezbędne kwalifikacje uprawniające ich do wykonywania prac spawalniczych:

- powinni posiadać uprawnienia spawacza elektrycznego w zakresie spawania w osłonach gazowych,
- znać zasady BHP przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych jakimi są urządzenia spawalnicze i osprzęt pomocniczy zasilany energią elektryczną,
- znać zasady BHP przy obsłudze butli i instalacji ze sprężonym gazem (argonem),
- znać treść niniejszej instrukcji i eksploatować urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem.



## **OSTRZEŻENIE**



**Spawanie może zagrażać bezpieczeństwu operatora i pozostałych osób przebywających w pobliżu. Dlatego podczas spawania należy zachować szczególnie środki ostrożności. Przed przystąpieniem do spawania należy zapoznać się z przepisami BHP obowiązującym na stanowisku pracy.**

**W czasie spawania elektrycznego metodą MIG/MAG istnieją następujące zagrożenia:**

- **PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM**
- **NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE ŁUKU NA OCZY I SKÓRĘ CZŁOWIEKA**
- **ZATRUCIE PARAMI I GAZAMI**
- **OPARZENIA**
- **ZAGROŻENIA WYBUCHEM I POŻAREM**
- **HAŁAS**

**Zapobieganie porażeniu prądem elektrycznym:**

- podłączać urządzenie do technicznie sprawnej instalacji elektrycznej w właściwym zabezpieczeniu i skuteczności zerowania (dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej); należy sprawdzić i poprawnie podłączyć do sieci także inne urządzenia na stanowisku pracy spawacza,
- przewody prądowe montować przy wyłączonym urządzeniu,
- nie dotykać jednocześnie nieizolowanych części uchwyty elektrodowego, elektrody i przedmiotu spawanego, w tym obudowy urządzenia,
- nie używać uchwytów i przewodów prądowych o uszkodzonej izolacji,
- w warunkach szczególnego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (praca w środowiskach o dużej wilgotności i zbiornikach zamkniętych) pracować z pomocnikiem wspomagającym pracę spawacza i czuwającym nad bezpieczeństwem, stosować ubranie i rękawice o dobrych właściwościach izolacyjnych,
- w razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, należy zwrócić się do kompetentnych osób w celu ich usunięcia,
- Zabroniona jest eksploatacja urządzenia ze zdjętymi osłonami.

**Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu łuku elektrycznego na oczy i skórę człowieka:**

- Stosować ubrania ochronne (rękawice, fartuch, buty skórzane),
- Stosować tarcze lub przyłbice ochronne z właściwie dobranym filtrem,
- Stosować zasłony ochronne z niepalnych materiałów oraz właściwie dobierać kolorystykę ścian absorbujących szkodliwe promieniowanie.

**Zapobieganie zatruciom parami i gazami wydzielanymi w czasie spawania z otuliny elektrod i parowania metali:**

- Stosować urządzenia wentylacyjne i odciągi instalowane na stanowiskach o ograniczonej wymianie powietrza,
- Przedmuchiwać świeżym powietrzem przy pracach w przestrzeni zamkniętej (zbiorniki),
- Stosować maski i respiratory.

**Zapobieganie oparzeniom:**

- Stosować odpowiednią odzież ochronną i obuwie chroniące od oparzeń pochodzących od promieniowania łuku i odprysków,
- Unikać zabrudzeń odzieży smarami i olejami mogącymi doprowadzić do jej zapalenia.

**Zapobieganie wybuchowi i pożarom:**

- Zabrania się eksploatacji urządzenia i spawania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem lub pożarem,
- Stanowisko spawalnicze powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy,
- Stanowisko spawalnicze powinno znajdować się w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych.

**Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu hałasu:**

- Stosować zatyczki do uszu lub inne środki ochrony przed hałasem,
- Ostrzegać o niebezpieczeństwie osób znajdujących się w pobliżu.

**OSTRZEŻENIE!**

Nie wolno używać źródła prądu do rozmrażania zamarzniętych rur.

Przed uruchomieniem urządzenia należy:

- Sprawdzić stan połączeń elektrycznych i mechanicznych. Zabrania się używać uchwytów i przewodów prądowych o uszkodzonej izolacji. Niewłaściwa izolacja uchwytów i przewodów prądowych grozi porażeniem prądem elektrycznym,
- Zadbać o właściwe warunki pracy, tj. zapewnić właściwą temperaturę, wilgotność i wentylację w miejscu pracy. Poza pomieszczeniami zamkniętymi chronić przed opadami atmosferycznymi,
- Umieścić prostownik w miejscu umożliwiającym jego łatwą obsługę.

Osoby obsługujące spawarkę powinny:

- posiadać uprawnienia do spawania elektrycznego metodą MIG/MAG,
- znać i przestrzegać przepisy BHP obowiązujące przy wykonywaniu prac spawalniczych,
- używać właściwego, specjalistycznego sprzętu ochronnego: rękawic, fartucha, butów gumowych, tarczy lub przyłbicy spawalniczej z odpowiednio dobranym filtrem,
- znać treść niniejszej instrukcji obsługi i eksploatować spawarkę zgodnie z jej przeznaczeniem.

Wszelkie naprawy urządzenia mogą być dokonywane wyłącznie po odłączeniu wtyczki z gniazdka zasilającego.

Gdy urządzenie jest podłączone do sieci niedozwolone jest dotykanie gołą ręką ani przez wilgotną odzież żadnych elementów tworzących obwód prądu spawania.

Zabronione jest zdejmowanie osłon zewnętrznych przy urządzeniu włączonym do sieci.

Wszelkie przeróbki prostownika we własnym zakresie są zabronione i mogą stanowić pogorszenie warunków bezpieczeństwa.

Wszelkie prace konserwacyjne i remontowe mogą być przeprowadzane wyłącznie przez uprawnione osoby z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy obowiązujących dla urządzeń elektrycznych.

Zabrania się eksploatacji spawarki w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem lub pożarem!

Stanowisko spawalnicze wyposażone powinno być w sprzęt gaśniczy.

Po zakończeniu pracy przewód zasilający urządzenie należy odłączyć od sieci.

Przedstawione powyżej zagrożenia i ogólne zasady BHP nie wyczerpują zagadnienia bezpieczeństwa pracy spawacza, gdyż nie uwzględniają specyfiki miejsca pracy. Ważnym ich uzupełnieniem są stanowiskowe instrukcje BHP oraz szkolenia i instruktaże udzielane przez pracowników nadzoru.


### 3. OPIS OGÓLNY

Synergiczna spawarka DIGIMIG 200 MTM służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG, TIG z pulsem, oraz MIG/MAG. Regulacja indukcyjności pozwala także na lutowanie cienkich blach. W metodach TIG i MIG możliwe jest spawanie punktowe. Podczas spawania metodą MIG/MAG wykorzystywane są ustawienia synergiczne, upraszczające obsługę i pozwalające na użytkowanie spawarki przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów. Szeroki zakres korekcji napięcia spawania umożliwia zastosowanie własnych ustawień.

Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Urządzenie wykonane jest w technologii IGBT pozwalającej na znaczną redukcję masy i gabarytów spawarki oraz wzrost wydajności przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii.

Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

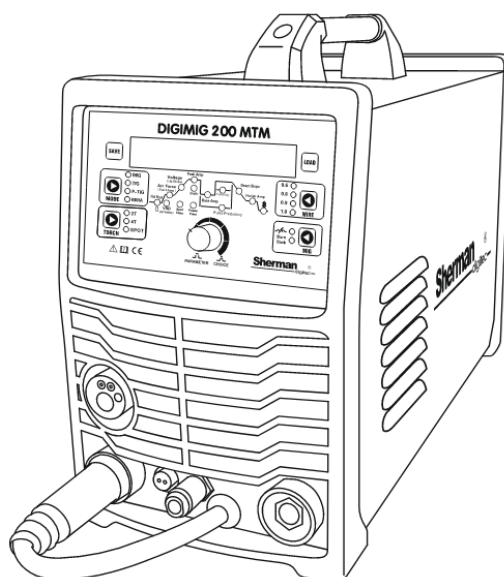

### 4. PARAMETRY TECHNICZNE

#### 4.1 Spawarka

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Napięcie zasilania:                         | AC 230V 50Hz                                         |
| Maksymalny pobór mocy:                      | 7,4 kVA                                              |
| Znamionowy prąd spawania / cykl pracy       | MIG: 200 A / 45%; MMA: 180 A / 60%; TIG: 200 A / 60% |
| Znamionowe napięcie w stanie bez obciążenia | 65 V                                                 |
| Średnice szpul z drutem:                    | 100mm, 200mm                                         |
| Maksymalny pobór prądu:                     | 33 A                                                 |
| Zabezpieczenie sieci:                       | 25 A                                                 |
| Masa:                                       | 11,5 kg                                              |
| Wymiary:                                    | 420 x 200 x 375 mm                                   |
| Stopień ochrony:                            | IP23S                                                |

#### 4.1.1 Zakresy regulacji parametrów

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Prąd spawania              | MIG: 30 – 200 A; MMA: 20 – 180 A; TIG: 10 – 200 A |
| Napięcie spawania          | MIG: 15,5 – 24,0 V                                |
| Indukcyjność               | 0 – 10                                            |
| Korekcja napięcia spawania | -20 – +20 %                                       |
| Przedwypływ gazu           | 0 – 3 s                                           |
| Powypływ gazu              | 0 – 9,9 s                                         |
| Narastanie prądu           | 0 – 9,9 s                                         |
| Opadanie prądu             | 0 – 9,9 s                                         |

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Prąd krateru                             | 10 – 200 A                    |
| Szerokość pulsu                          | 10 – 90 %                     |
| Częstotliwość pulsu                      | 0,2 – 99 Hz                   |
| Czas spawania punktowego                 | TIG: 0,01- 5 s; MIG 0,5 – 5 s |
| Czas przerwy podczas spawania punktowego | TIG: 0,1- 5 s; MIG 0,5 – 5 s  |
| ARC FORCE                                | 0 – 100 A                     |
| HOT START (MMA)                          | 0 – 100 A                     |

## 4.2 Uchwyt MIG

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Typ uchwytu:                     | TW-15                    |
| Maksymalna obciążalność prądowa: | 200 A (CO <sub>2</sub> ) |
| Rodzaj chłodzenia:               | gazem                    |
| Przepływ gazu chłodzącego:       | 10-18 l/min              |
| Długość:                         | 3 m                      |

## 4.3 Uchwyt TIG

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Typ uchwytu:                    | T-17            |
| Maksymalna obciążalność prądowa | 200 A           |
| Przepływ gazu                   | 10-20 l/min     |
| Zajazanie łuku                  | Bezstykowe (HF) |
| Długość                         | 4 m             |

## Cykl pracy

Cykl pracy bazuje na okresie 10-minutowym. Cykl pracy 45% oznacza, że po 4,5 minutach pracy urządzenia jest wymagana 5,5-minutowa przerwa. Cykl pracy 60% oznacza, że po 6 minutach pracy urządzenia jest wymagana 4-minutowa przerwa. Cykl pracy 100% oznacza, że urządzenie może pracować w sposób ciągły, bez przerw.

Uwaga! Badania nagrzewania zostały przeprowadzone w temperaturze otaczającego powietrza. Cykl pracy przy 40°C został wyznaczony przez symulację.

## Stopień ochrony


IP określa stopień, w jakim urządzenie jest odporne na przedostawanie się do wewnątrz zanieczyszczeń stałych i wodnych. IP23S oznacza, że urządzenie jest przystosowane do pracy w pomieszczeniach zamkniętych.

## Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Moduł IGBT jest chroniony przed przegrzaniem poprzez instalację ochronną, która wyłącza obwód spawania urządzenia. Zadziałanie zabezpieczenia sygnalizowane jest pojawieniem się napisu Err na wyświetlaczu. Po kilku minutach następuje ochłodzenie spawarki do temperatury umożliwiającej ponowne jego samoczynne załączenie. Nie należy w tym czasie odłączać zasilania, gdyż pracujący w sposób ciągły wentylator chłodzi wewnętrzne radiatory urządzenia w celu szybszego obniżenia temperatury. Po ponownym uruchomieniu należy pamiętać o ograniczeniu parametrów spawania w celu dalszej ciągłej pracy urządzenia.

## 5. PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY

W przypadku przechowywania lub transportu urządzenia w warunkach mrozu, należy przed rozpoczęciem pracy doprowadzić urządzenie do temperatury powyżej zera.

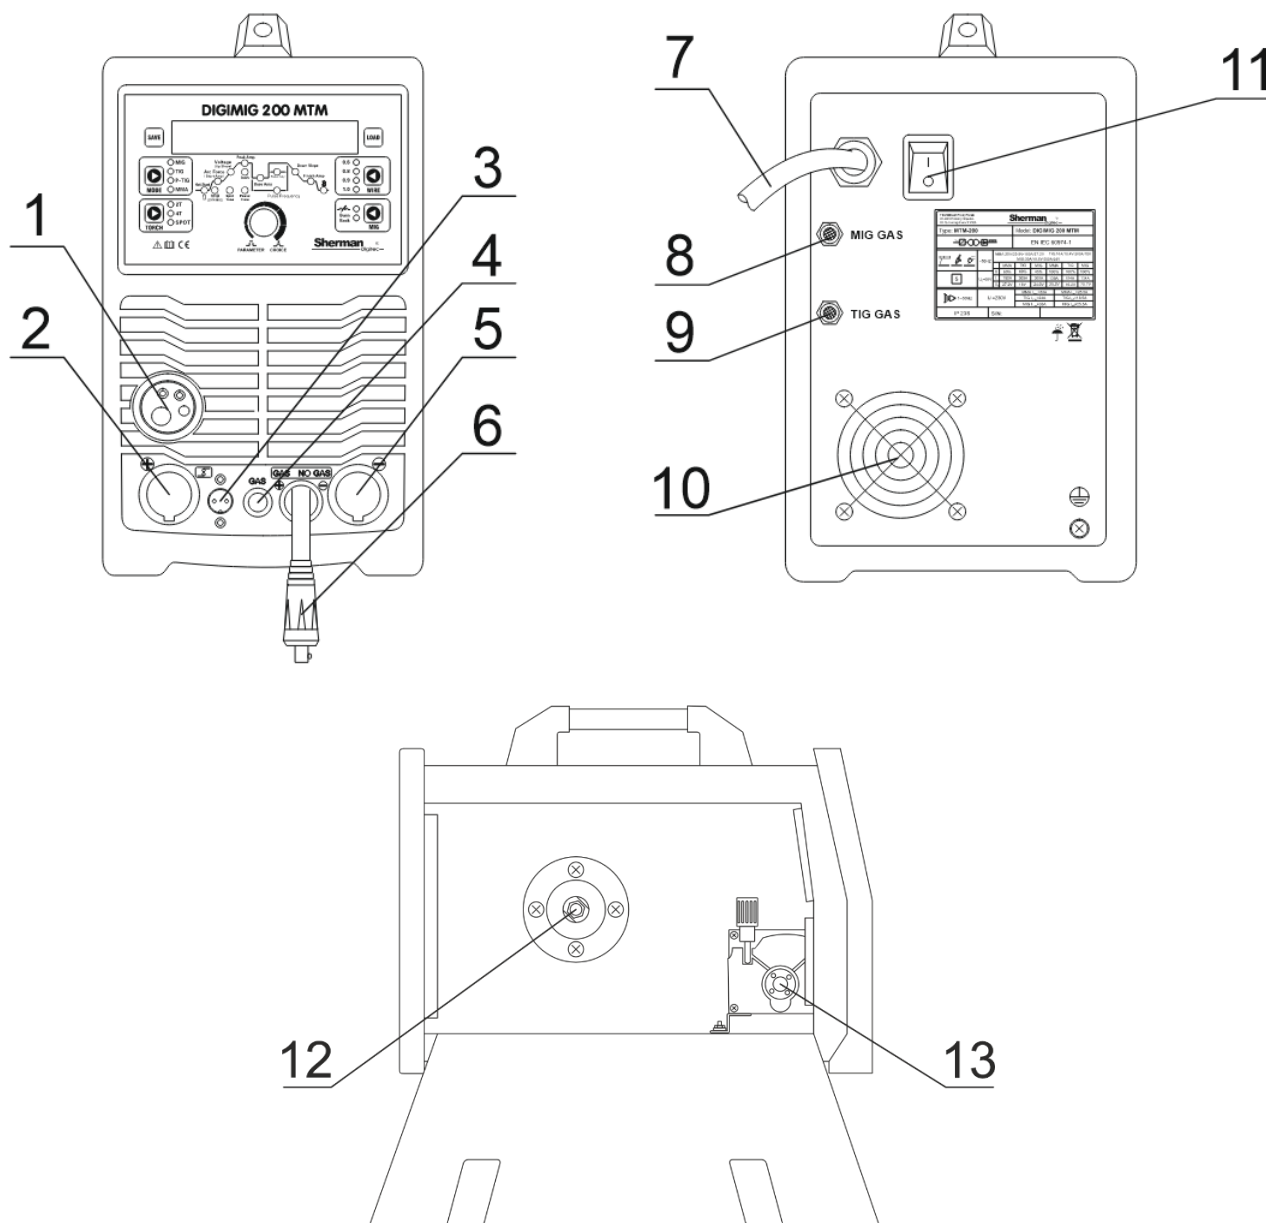


- |                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Gniazdo uchwytu MIG            | 8. Króciec przyłącza gazu osłonowego MIG |
| 2. Gniazdo „+”                    | 9. Króciec przyłącza gazu osłonowego TIG |
| 3. Gniazdo sterowania uchwytu TIG | 10. Wentylator                           |
| 4. Gniazdo gazu osłonowego (TIG)  | 11. Wyłącznik zasilania                  |
| 5. Gniazdo „-”                    | 12. Trzpień szpuli z drutem              |
| 6. Wtyk zmiany polaryzacji        | 13. Podajnik drutu                       |
| 7. Przewód zasilający             |                                          |

## 5.1 Podłączenie przewodów


### 5.1.1 Metoda MMA

Końcówki przewodów spawalniczych należy podłączyć do gniazd (2) i (5) znajdujących się na płycie czołowej tak, aby na uchwycie elektrodowym znajdował się właściwy dla danej elektrody biegun. Biegunowość podłączenia przewodów spawalniczych zależy od typu użytej elektrody i podawana jest na opakowaniu elektrod (polaryzacja ujemna DCEN lub dodatnia DCEP). Zacisk przewodu masowego należy starannie zamocować na materiale spawanym. Podłączyć wtyczkę urządzenia do gniazda sieciowego 230V 50Hz.

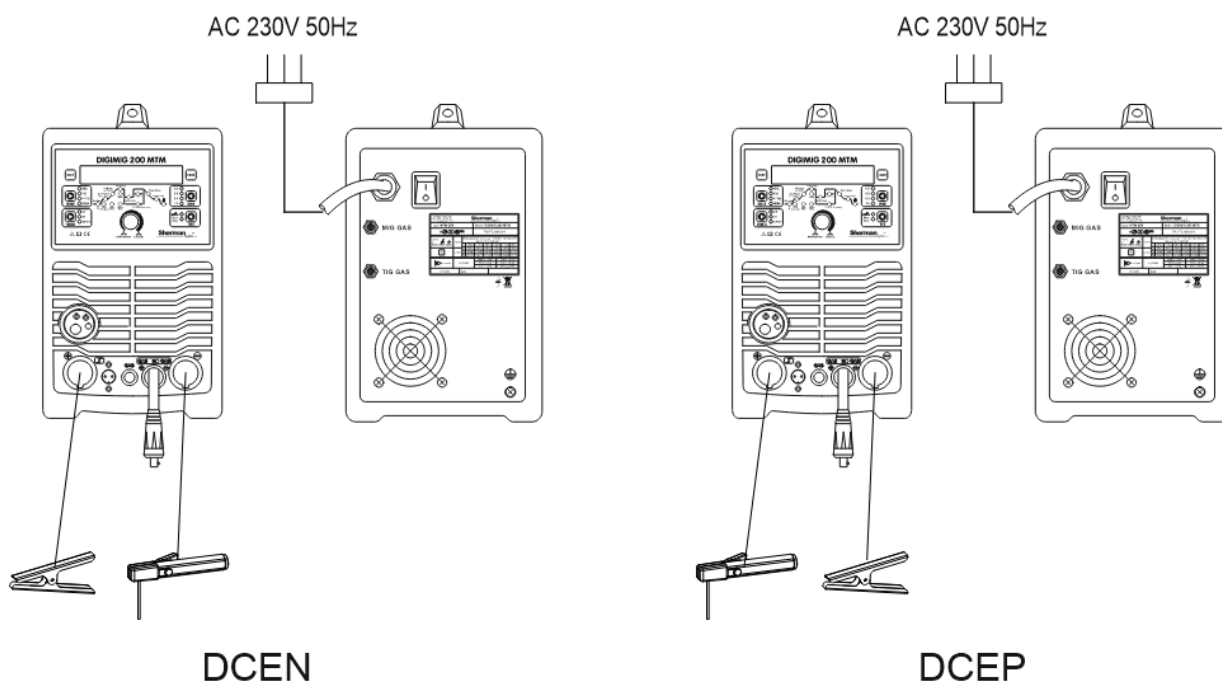

### 5.1.2 Metoda TIG


Wąż gazowy z reduktora podłączyć do króćca (9) na tylnej ścianie spawarki. Zacisk prądowy uchwytu należy podłączyć do gniazda o polaryzacji ujemnej (5), przewód gazowy do gniazda (4), a przewód sterowniczy do gniazda (3). Dodatni biegun źródła (2) połączyć z materiałem spawanym przy pomocy przewodu z zaciskiem kleszczowym. Podłączyć wtyczkę urządzenia do gniazda sieciowego 230V 50Hz.

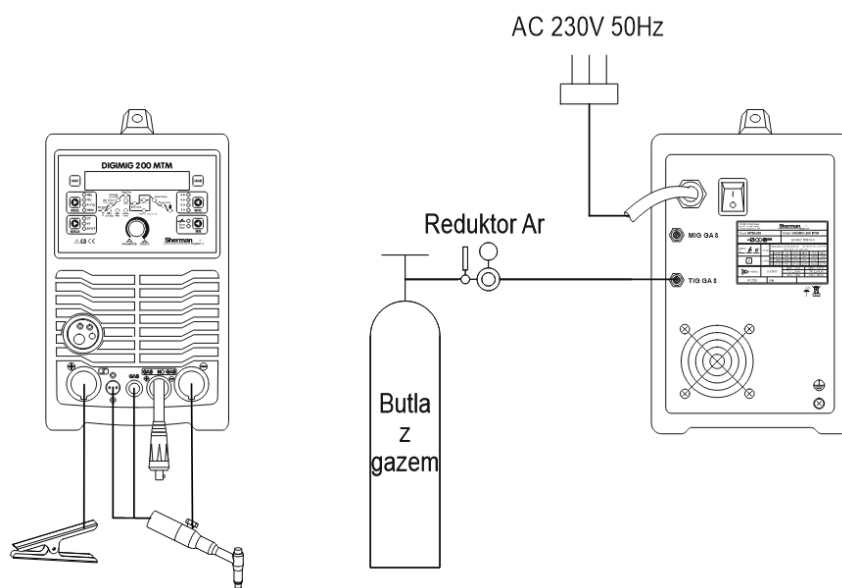

### 5.1.3 Metoda MIG i lutowanie


#### 5.1.3.1 Spawanie i lutowanie w osłonie gazów ochronnych

Przewód gazowy z reduktora należy zamocować do króćca gazowego (8) znajdującego się na tylnej ścianie urządzenia. Zacisk prądowy uchwytu należy podłączyć do gniazda uchwytu MIG (1). Wtyk zmiany polaryzacji (6) umieścić w gnieździe + (2). Ujemny biegun źródła (5) połączyć z materiałem spawanym przy pomocy przewodu z zaciskiem kleszczowym. Podłączyć wtyczkę urządzenia do gniazda sieciowego 230V 50Hz.

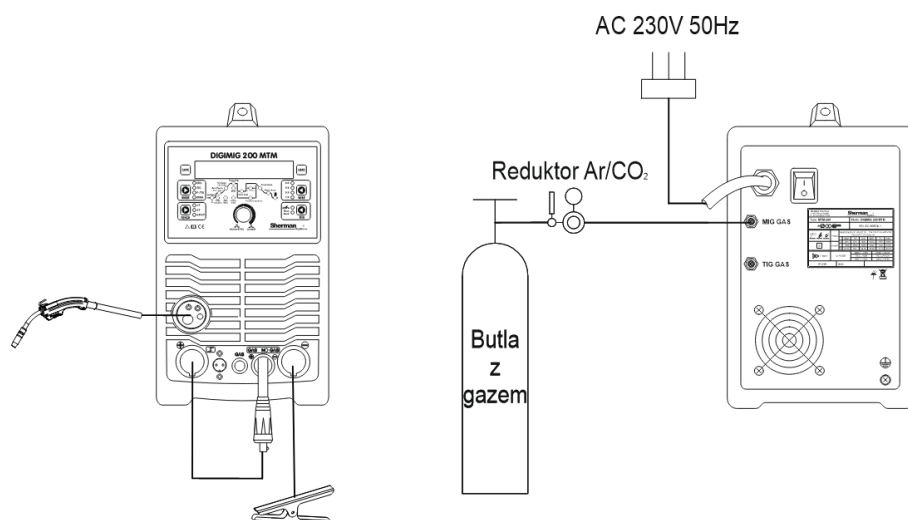

### 5.1.3.2 Spawanie stalowym drutem samoosłonowym

Zacisk prądowy uchwyty należy podłączyć do gniazda uchwyty MIG (1). Wtyk zmiany polaryzacji (6) umieścić w gnieździe - (5). Dodatni biegun źródła (2) połączyć z materiałem spawanym przy pomocy przewodu z zaciskiem kleszczowym. Podłączyć wtyczkę urządzenia do gniazda sieciowego 230V 50Hz.

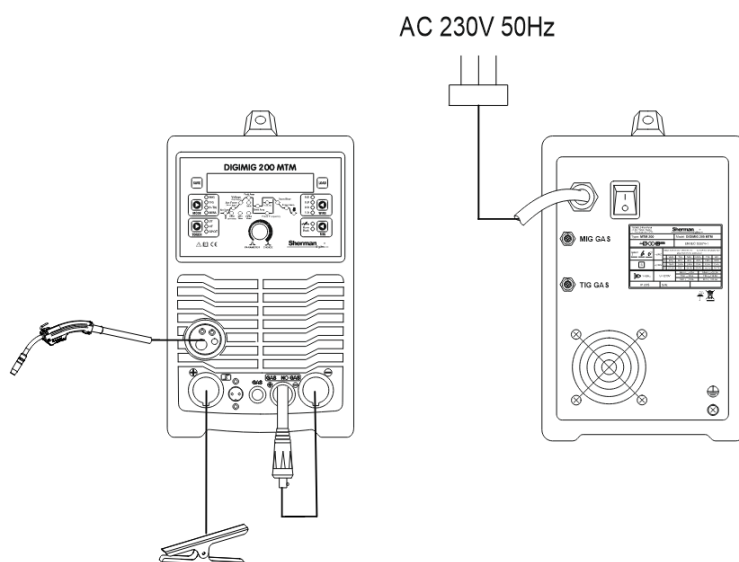

## 5.2 Przyłączenie gazu osłonowego


1. Zabezpieczyć butlę z gazem przed wywróceniem.
2. Odkręcić na moment zawór butli, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia.
3. Zamontować reduktor na butli.
4. Połączyć wężyk reduktora z króćcem gazowym (8) dla metody MIG lub z króćcem (9) dla metody TIG.
5. Odkręcić zawór butli i reduktora.

## 5.3 Przyłączenie do sieci zasilającej

1. Urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie w układzie zasilania jednofazowego, trójprzewodowego, z uziemionym punktem zerowym.
2. Prostownik inwertorowy DIGIMIG 200 MTM jest przystosowany do współpracy z siecią 230 V 50 Hz zabezpieczoną bezpiecznikami 25 A o działaniu zwłocznym. Zasilanie powinno być stabilne, bez spadków napięć.
3. Urządzenie wyposażone jest w przewód i wtyk zasilający. Przed podłączeniem zasilania należy upewnić się, czy przełącznik zasilania (11) jest w pozycji OFF (wyłączony).


## 5.4 Zakładanie szpuli z drutem elektrodowym


1. Otworzyć boczną pokrywę obudowy.
2. Założyć szpulę z drutem elektrodowym na trzpień.
3. Zabezpieczyć szpulę przed spadnięciem.
4. Zwolnić docisk rolek podających.
5. Sprawdzić, czy rolki napędowe są odpowiednie do rodzaju i średnicy drutu. W razie potrzeby założyć prawidłową rolkę. Dla drutów stalowych należy używać rolek z rowkami w kształcie V, zaś dla drutów aluminiowych z rowkami w kształcie U. Dla drutów samoosłonowych zaleca się stosować rolki dedykowane dla drutów samoosłonowych.
6. Stępić końcówkę drutu elektrodowego.
7. Wprowadzić drut poprzez rolkę napędową podajnika do uchwytu.
8. Docisnąć drut w rowki rolki napędowej.
9. Wykręcić z uchwytu końcówkę prądową, włączyć zasilanie spawarki i wciągnąć drut do uchwytu spawarki za pomocą funkcji szybkiego wysuwu drutu wciskając przycisk w uchwycie.
10. Po pojawieniu się drutu w wylocie uchwytu zwolnić przycisk i nakręcić końcówkę prądową.
11. Wyregulować siłę docisku rolki podajnika poprzez obrót pokrętki dociskowego. Zbyt mała siła docisku, będzie skutkować ślizganiem się rolki napędowej, zbyt duża siła docisku spowoduje wzrost oporów podawania, co może doprowadzić do odkształcenia drutu i uszkodzenia podajnika.

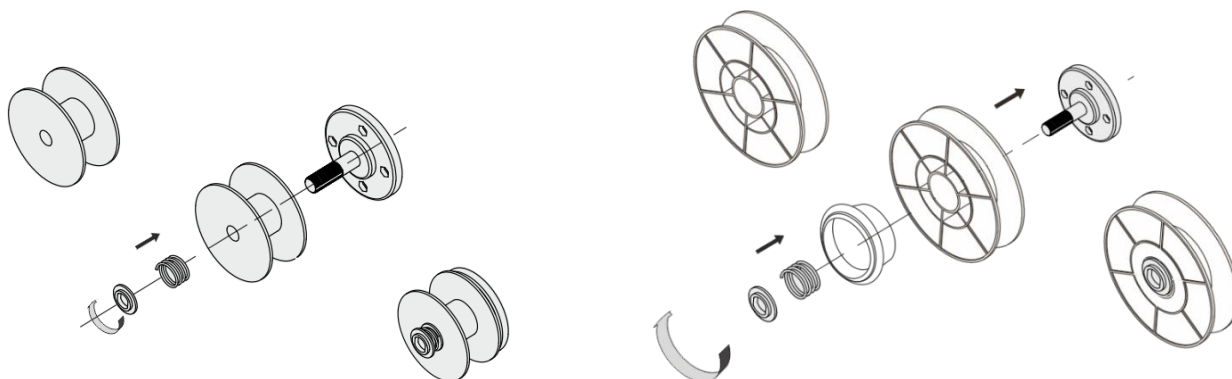

Szpula D100

Szpula D200

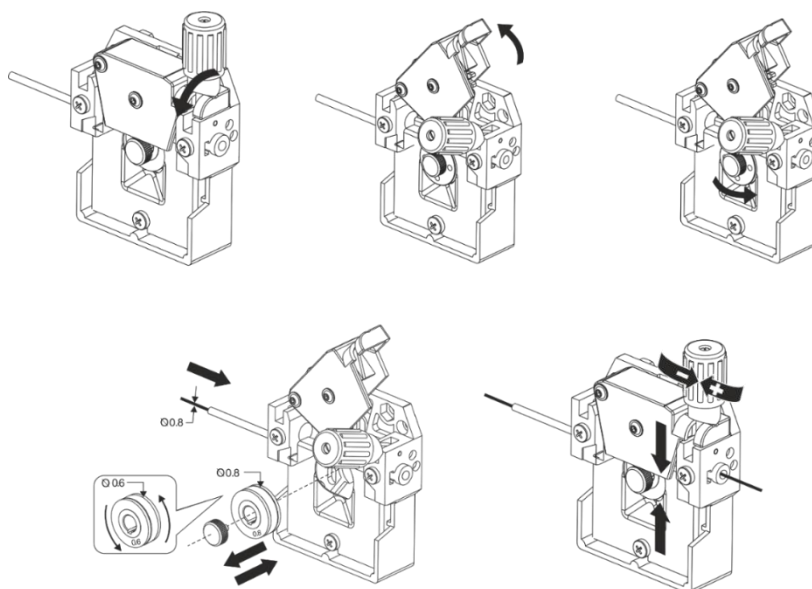

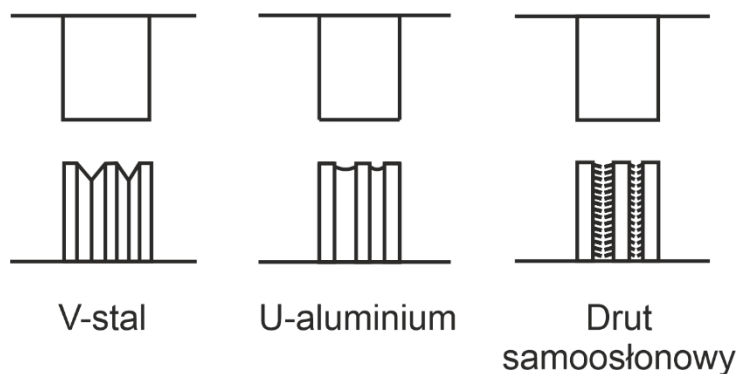


## 5.5 Przygotowanie uchwytu MIG do pracy

W zależności od rodzaju spawanego materiału i średnicy drutu elektrodowego założyć do uchwytu MIG odpowiednią końcówkę prądową oraz wkład prowadzący drut.

Do spawania stali stosować końcówki prądowe do spawania stali oraz wkład stalowy. W przypadku spawania aluminium stosować końcówki prądowe do spawania aluminium oraz wkład teflonowy.

## 6. OBSŁUGA

### 6.1 Panel czołowy

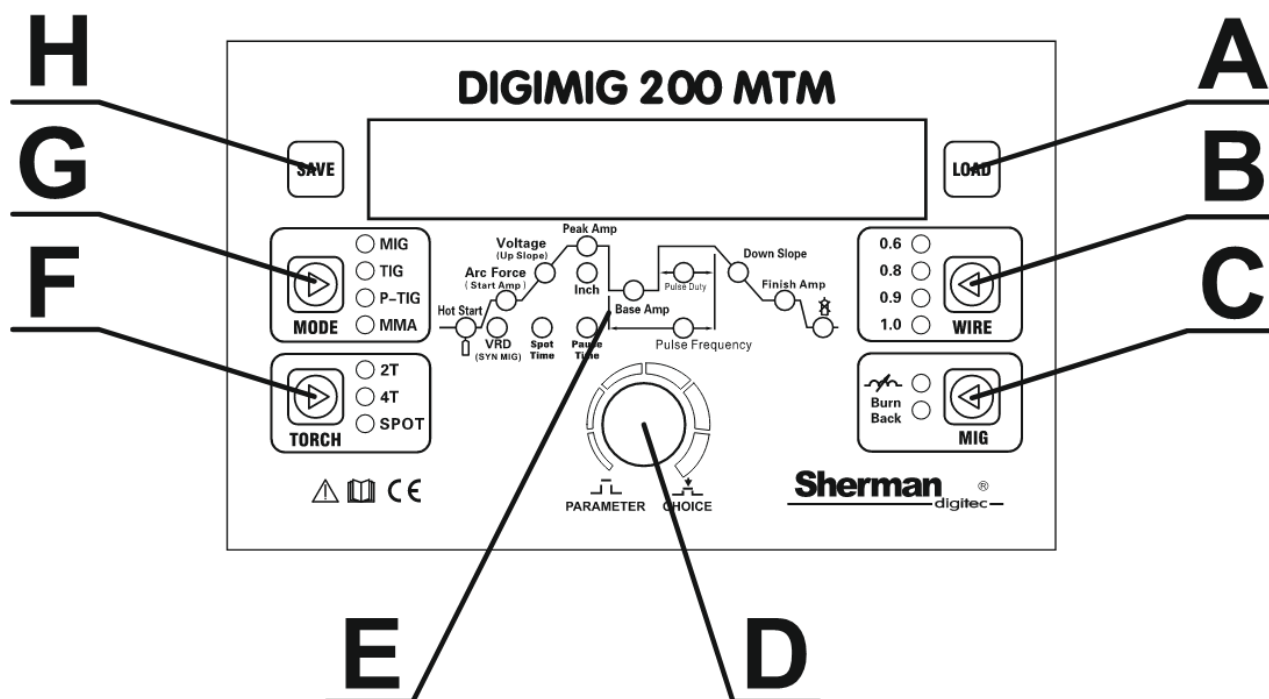


#### A – Przycisk ładowania ustawień




Operator ma możliwość załadowania jednego z wcześniej zapisanych zestawów parametrów spawania. Po wciśnięciu przycisku LOAD pokrętkiem wielofunkcyjnym (D) należy wybrać numer zestawu i ponownie wcisnąć przycisk LOAD.

## B – Przycisk wyboru średnicy drutu

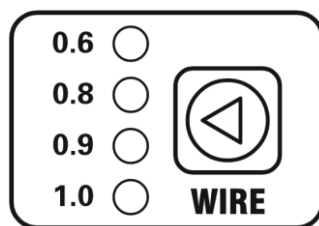

Wciskanie przycisku powoduje zmianę średnicy drutu. Wybór średnicy sygnalizowany jest zaświeceniem się odpowiedniej diody. Przycisk aktywny wyłącznie dla metody MIG w trybie synergicznym.

## C – Przycisk indukcyjności / upalania drutu

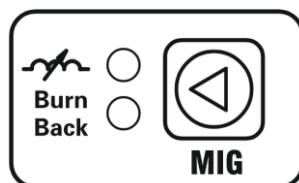

Przycisk służy do wyboru regulacji indukcyjności i upalania drutu. Wciskając przycisk wybieramy parametr, który chcemy regulować. Wybór parametru potwierdzany jest zapaleniem się odpowiadającej mu diody. Regulacji parametru dokonuje się przy pomocy pokrętła wielofunkcyjnego (D). Przycisk aktywny wyłącznie dla metody MIG.




Indukcyjność – jej regulacja umożliwia optymalizację charakterystyki łuku w zależności od grubości spawanego elementu oraz metody i warunków spawania.  
Zakres regulacji: 0 – 10.

**Burn  
Back**


Upalanie drutu – czas, przez który występuje napięcie na wyjściu urządzenia po zatrzymaniu podawania drutu. Funkcja ta zapobiega utknięciu drutu spawalniczego w materiale spawanym oraz przygotowuje koniec drutu do następnego zajarzenia łuku. Wyższe wartości funkcji powodują upalanie drutu bliżej końcówki prądowej.  
Zakres regulacji: 0 – 1 s

## D – Pokrętło wielofunkcyjne

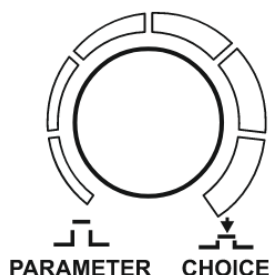

Pokrętło wielofunkcyjne służy do regulacji parametrów i wyboru funkcji. Obrót pokrętła w lewo zmniejsza wartość parametru lub wyłącza funkcję. Obrót pokrętła w prawo zwiększa wartość parametru lub włącza funkcję. Wciśnięcie pokrętła zapamiętuje aktualną wartość parametru lub funkcji i przechodzi do kolejnego parametru lub funkcji.


## E – Diagram ustawień parametrów

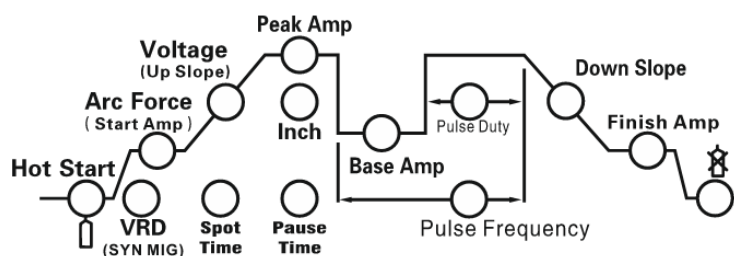

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Hot Start</b></p>  | <p>Metoda MMA – Hot Start<br/>Funkcja ta nazywana jest popularnie gorącym startem. Działa w momencie zajarzenia łuku, powodując chwilowe podwyższenie prądu spawania ponad wartość ustawioną przez spawacza. HOT START ma na celu zapobieganie przyklejenia elektrody do materiału i jest dużym ułatwieniem podczas zajarzania łuku. W przypadku spawania drobnych elementów zalecane jest stosowanie niskich wartości tej funkcji, gdyż może powodować wypalenie materiału spawanego.<br/>Zakres regulacji: 0 – 100 A</p> <p>Metoda TIG / P-TIG – przedwypływ gazu - czas, w jakim wypływa gazu osłonowy przed zajarzeniem łuku.<br/>Zakres regulacji: 0 – 3 s</p> |
| <p><b>Arc Force</b><br/>(Start Amp)</p>                                                                   | <p>Metoda MMA – Arc Force<br/>Funkcja Arc Force umożliwia regulację dynamiki łuku spawalniczego. Skracaniu długości łuku towarzyszy wzrost prądu spawania, co powoduje stabilizowanie łuku. Zmniejszenie wartości daje łuk miękki i mniejszą głębokość wtopienia, natomiast zwiększenie wartości powoduje głębsze wtopienie i możliwość spawania łukiem krótkim. Przy ustawionej dużej wartości funkcji ARC FORCE można spawać utrzymując łuk o minimalnej długości i dużą prędkość topienia elektrody.<br/>Zakres regulacji: 0 – 100 A</p> <p>Metoda TIG / P-TIG – prąd początkowy.<br/>Zakres regulacji: 10 – 200 A</p>                                           |
| <p><b>Voltage</b><br/>(Up Slope)</p>                                                                      | <p>Metoda TIG / P-TIG – czas narastania prądu, zakres regulacji: 0,0 – 9,9 s<br/>Metoda MIG – tryb manualny: napięcie spawania; tryb synergiczny: korekcja napięcia spawania.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Peak Amp</b></p>                                                                                    | <p>Metoda MMA – prąd spawania<br/>Metoda TIG – prąd spawania<br/>Metoda P-TIG - prąd szczytowy.<br/>Metoda MIG – prąd spawania (wyłącznie w trybie manualnym)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Base Amp</b></p>                                                                                    | <p>Prąd podstawy. Wyłącznie dla metody P-TIG<br/>Zakres regulacji: 10 – 200 A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Pulse Duty</p>                                                                                         | <p>Szerokość pulsu - czas trwania impulsu, pozwala na regulację głębokości wtopienia. Wzrost szerokości zwiększa głębokość wtopienia, zmniejszenie ogranicza ilość ciepła wprowadzanego do materiału, zmniejszając ryzyko przepalenia cieńszych blach lub mniejszych elementów.<br/>Niższe wartości szerokości pulsu należy stosować dla wyższych prądów. Większą szerokość pulsu powinno stosować się dla małych prądów, przykładowo szerokość powyżej 50% powinna być stosowana dla prądów poniżej 100A.<br/>Zakres regulacji: 10 – 90 %</p>                                                                                                                      |
| <p>Pulse Frequency</p>                                                                                    | <p>Częstotliwość pulsu. Wyłącznie dla metody P-TIG<br/>Zakres regulacji: 0,2 – 99 Hz</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Down Slope</b></p>                                                                                  | <p>Czas opadania prądu. Wyłącznie dla metody TIG / P-TIG<br/>Zakres regulacji: 0 – 9,9 s</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Finish Amp</b></p>                                                                                  | <p>Prąd końcowy (wypełnienie krateru). Wyłącznie dla metody TIG / P-TIG<br/>Zakres regulacji: 10 – 200 A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | <p>Czas wypływu gazu po zakończeniu spawania. Wyłącznie dla metody MIG i TIG / P-TIG<br/>Zakres regulacji: 0 – 9,9 s</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inch</b>             | Szybki wysuw drutu. Wyłącznie dla metody MIG. Funkcja aktywowana po wciśnięciu przycisku w rękojeści uchwytu spawalniczego bez zajarzania łuku.                                                                                                                                                                                       |
| <b>VRD</b><br>(SYN MIG) | Metoda MMA - Funkcja VRD<br>Funkcja ta obniża napięcie w stanie bez obciążenia. Właściwa wartość napięcia zostaje przywrócona dopiero tuż przed zajarzeniem łuku. Minimalizuje to ryzyko porażenia prądem elektrycznym, jednak w niektórych przypadkach może utrudniać zajarzenie łuku.<br>Metoda MIG – włączenie trybu synergicznego |
| <b>Spot Time</b>        | Czas spawania punktowego. Wyłącznie dla metody MIG i TIG.<br>Zakres regulacji: MIG: 0,5 – 5 s; TIG: 0,01 – 5 s                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pause Time</b>       | Czas przerwy podczas spawania punktowego. Wyłącznie dla metody MIG i TIG.<br>Zakres regulacji: MIG: 0,5 – 5 s; TIG: 0,1 – 5 s                                                                                                                                                                                                         |

## F – Przycisk wyboru trybu pracy spawarki

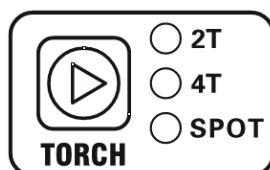


Przycisk aktywny wyłącznie dla metod spawania TIG i MIG. Służy do wyboru trybu sterowania urządzeniem:

**2T** - Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku uchwytu spawalniczego spowoduje zajarzenie łuku i rozpoczęcie spawania. Po zwolnieniu przycisku nastąpi wygaszenie łuku.

**4T** - Wciśnięcie i zwolnienie przycisku uchwytu spawalniczego spowoduje zajarzenie łuku i rozpoczęcie spawania. Po ponownym wciśnięciu i zwolnieniu przycisku nastąpi wygaszenie łuku.

**SPOT** - Spawanie punktowe. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku uchwytu spawalniczego spowoduje zajarzenie łuku i rozpoczęcie spawania. Po upływie czasu spawania (Spot Time) łuk zostanie wygaszony na czas przerwy (Pause Time), po czym ponownie zajarzony. Cykl będzie powtarzany aż do zwolnienia przycisku uchwytu spawalniczego. Opcja dostępna wyłącznie dla metody spawania TIG oraz MIG w trybie manualnym.

## G – Przycisk wyboru metody spawania

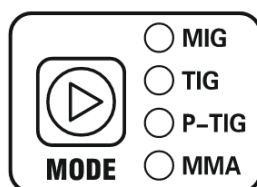

Przycisk służy do wyboru metody spawania:

MMA – spawanie elektrodą otuloną

TIG – spawanie elektrodą nietopliwą (wolframową) w osłonie argonu

P-TIG - spawanie elektrodą nietopliwą (wolframową) w osłonie argonu z pulsacją prądu

MIG – spawanie drutem elektrodowym w osłonie gazów ochronnych

## H – Przycisk zapisywania ustawień



Spawarka pozwala zapisać aktualnie ustawione parametry spawania. Istnieje możliwość zapisania 10 zestawów parametrów. Aby zapisać ustawienia należy wcisnąć przycisk SAVE, pokrętkiem wielofunkcyjnym (D) wybrać numer pod jakim zestaw zostanie zapisany i ponownie wcisnąć przycisk SAVE.

## 7. USTAWIENIA PARAMETRÓW

### 7.1 Metoda MMA

Po wyborze metody MMA możliwa jest regulacja prądu spawania oraz poniższych funkcji:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hot Start</b> | Funkcja HOT START. Funkcja ta nazywana jest popularnie gorącym startem. Działa w momencie zajarzenia łuku, powodując chwilowe podwyższenie prądu spawania ponad wartość ustawioną przez spawacza. HOT START ma na celu zapobieganie przyklejenia elektrody do materiału i jest dużym ułatwieniem podczas zajarzania łuku. W przypadku spawania drobnych elementów zalecane jest stosowanie niskich wartości tej funkcji, gdyż może powodować wypalenie materiału spawanego.<br>Zakres regulacji: 0 – 100 A                                                                                              |
| <b>Arc Force</b> | Funkcja Arc Force umożliwia regulację dynamiki łuku spawalniczego. Skracaniu długości łuku towarzyszy wzrost prądu spawania, co powoduje stabilizowanie łuku. Zmniejszenie wartości daje łuk miękki i mniejszą głębokość wtopienia, natomiast zwiększenie wartości powoduje głębsze wtopienie i możliwość spawania łukiem krótkim. Przy ustawionej dużej wartości funkcji ARC FORCE można spawać utrzymując łuk o minimalnej długości i dużą prędkość topienia elektrody.<br>Zakres regulacji: 0 – 100 A                                                                                                |
| <b>VRD</b>       | Funkcja VRD - obniża napięcie w stanie bez obciążenia. Właściwa wartość napięcia zostaje przywrócona dopiero tuż przed zajarzeniem łuku. Minimalizuje to ryzyko porażenia prądem elektrycznym, jednak w niektórych przypadkach może utrudniać zajarzenie łuku.<br>ON – funkcja włączona<br>OFF – funkcja wyłączona<br><b>Aby włączyć / wyłączyć funkcję VRD należy wciskać pokrętło wielofunkcyjne aż zaświeci się dioda Peak Amp. Następnie należy przytrzymać pokrętło wciśnięte przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się napis VRD. Ponowne krótkie wciśnięcie pokrętła zmienia stan funkcji.</b> |

### 7.2 Metoda TIG oraz P-TIG

Po wyborze metody TIG możliwa jest regulacja poniższych funkcji:

|                                                                                     |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Przedwypływ gazu - czas, w jakim wypływa gazu osłonowy przed zajarzeniem łuku.<br>Zakres regulacji: 0 – 3 s                                 |
| <b>Start Amp</b>                                                                    | Prąd początkowy.<br>Zakres regulacji: 10 – 200 A                                                                                            |
| <b>Up Slope</b>                                                                     | Czas narastania prądu<br>Zakres regulacji: 0,0 – 9,9 s                                                                                      |
| <b>Peak Amp</b>                                                                     | Prąd spawania.                                                                                                                              |
| <b>Down Slope</b>                                                                   | Czas opadania prądu.<br>Zakres regulacji: 0 – 9,9 s                                                                                         |
| <b>Finish Amp</b>                                                                   | Prąd końcowy (wypełnienie krateru).<br>Zakres regulacji: 10 – 200 A                                                                         |
|  | Czas wypływu gazu po zakończeniu spawania.<br>Zakres regulacji: 0 – 9,9 s                                                                   |
| <b>Spot Time</b>                                                                    | Czas spawania punktowego. Funkcja dostępna wyłącznie w metodzie TIG i MIG w trybie manualnym<br>Zakres regulacji: 0,01 – 5 s                |
| <b>Pause Time</b>                                                                   | Czas przerwy podczas spawania punktowego. Funkcja dostępna wyłącznie w metodzie TIG i MIG w trybie manualnym<br>Zakres regulacji: 0,1 – 5 s |

Po wyborze metody P-TIG możliwa jest regulacja tych samych parametrów co w metodzie TIG, a ponadto:

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| <b>Peak Amp</b> | Prąd szczytowy.                                |
| <b>Base Amp</b> | Prąd podstawy.<br>Zakres regulacji: 10 – 200 A |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pulse Duty      | Szerokość pulsu - czas trwania impulsu, pozwala na regulację głębokości wtopienia. Wzrost szerokości zwiększa głębokość wtopienia, zmniejszenie ogranicza ilość ciepła wprowadzanego do materiału, zmniejszając ryzyko przepalenia cieńszych blach lub mniejszych elementów.<br>Niższe wartości szerokości pulsu należy stosować dla wyższych prądów. Większą szerokość pulsu powinno stosować się dla małych prądów, przykładowo szerokość powyżej 50% powinna być stosowana dla prądów poniżej 100A.<br>Zakres regulacji: 10 – 90 % |
| Pulse Frequency | Częstotliwość pulsu.<br>Zakres regulacji: 0,2 – 99 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 7.3 Metoda MIG

Po wybraniu metody MIG urządzenie może pracować w trybie manualnym lub synergicznym. Tryb synergiczny pozwala dobrać parametry spawania mniej doświadczonym użytkownikom. W trybie tym urządzenie automatycznie dobiera napięcie spawania i prąd spawania oraz odpowiadającą mu prędkość posuwu drutu w zależności od średnicy drutu elektrodowego. Istnieje możliwość korekcji napięcia spawania w zakresie -20 % - +20%. W trybie manualnym użytkownik sam ustawia napięcie spawania oraz prąd spawania i odpowiadającą mu prędkość posuwu drutu.

Po wyborze metody **MIG** możliwa jest regulacja poniższych funkcji i parametrów:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peak Amp</b>                                                                   | Prąd spawania                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Voltage</b>                                                                    | Tryb manualny - napięcie spawania; tryb synergiczny - korekcja napięcia spawania.                                                                                                                                                                           |
|  | Czas wypływu gazu po zakończeniu spawania.<br>Zakres regulacji: 0 – 9,9 s                                                                                                                                                                                   |
| <b>Spot Time</b>                                                                  | Czas spawania punktowego. Funkcja dostępna wyłącznie w trybie manualnym.<br>Zakres regulacji: MIG: 0,5 – 5 s                                                                                                                                                |
| <b>Pause Time</b>                                                                 | Czas przerwy podczas spawania punktowego. Funkcja dostępna wyłącznie w trybie manualnym.<br>Zakres regulacji: MIG: 0,5 – 5 s                                                                                                                                |
| <b>SYN MIG</b>                                                                    | Włączenie / wyłączenie trybu synergicznego.<br>Aby włączyć / wyłączyć tryb synergiczny należy przy zaświeconej diodzie <b>Peak Amp</b> wcisnąć pokrętkę wielofunkcyjną na 3 sekundy. Ponowne krótkie wciśnięcie pokrętki włącza / wyłącza tryb synergiczny. |

### Czas upalania drutu

Możliwa jest regulacja czasu, przez który napięcie na wyjściu urządzenia jeszcze występuje po zatrzymaniu podawania drutu. Funkcja ta zapobiega utknięciu drutu spawalniczego w materiale spawanym oraz przygotowuje koniec drutu do następnego zajarzenia łuku. Wyższe wartości funkcji powodują upalenie drutu bliżej końcówki prądowej.

### Regulacja indukcyjności

Regulacja indukcyjności umożliwia optymalizację charakterystyki łuku w zależności od grubości spawanego elementu oraz metody i warunków spawania. Funkcja przydatna jest podczas spawania metodą MIG/MAG cienkich elementów, zapobiegając ich przepaleniu oraz podczas lutowania elementów ocynkowanych. Zmiana wartości indukcyjności wpływa również na zmniejszenie ilości odprysków spawalniczych podczas spawania w osłonie CO<sub>2</sub>. Im wartość indukcyjności jest większa (+) zmniejsza się ilość odprysków, gdy wartość jest ujemna (-), zwiększa się ilość odprysków. Optymalne ustawienie wartości indukcyjności zależy od kilku czynników i może różnić się od standardowych zaleceń, dlatego należy ją dobrać doświadczalnie podczas prób spawania.

Regulacja tego parametru umożliwia również lutowanie cienkich (do 3 mm) elementów ocynkowanych drutami wykonanymi ze stopu miedzi CuSi3 w osłonie czystego argonu lub w niektórych przypadkach mieszanki Ar/CO<sub>2</sub>.

### Wybór średnicy drutu

Spawarka posiada wbudowane programy synergiczne dla wybranych średnic drutów. Po wyborze trybu synergicznego należy wskazać właściwą średnicę drutu aby urządzenie mogło dobrać odpowiednie parametry spawania. W trybie manualnym wybór średnicy drutu jest nieaktywny, parametry spawania należy dobrać ręcznie.

### **Szybki wysuw drutu.**

Aby włączyć szybki wysuw drutu (**Inch**) należy wcisnąć przycisk w rękojeści uchwytu na minimum 3 s. bez zajarzania łuku. Zwolnienie przycisku spowoduje zatrzymanie podajnika drutu.

### **Lutospawanie**

Podczas doboru parametrów należy wybierać niskie wartości napięcia oraz duże prędkości podawania drutu. Zaleca się używania argonu jako gazu osłonowego, ale dobre efekty daje również stosowanie mieszanki argonu z CO<sub>2</sub> (82/18). Ze względu na wymagany kształt spoiny indukcyjność powinna być dobierana doświadczalnie w zależności od grubości i typu spawanego materiału.

Jako materiał dodatkowy stosuje się najczęściej spoiwa na bazie miedzi. Są to druty oznaczone jako CuSi3 lub SG –CuAl.

Zaleca się stosowanie uchwytu o długości nie większej niż 3 m wyposażonego we wkład teflonowy.

## **8. SPAWANIE STOPÓW ALUMINIUM**

Spawanie aluminium nie należy do czynności prostych, wymaga od spawacza doświadczenia, wiedzy oraz zachowania pewnych praktyk, które ułatwią wykonywanie spoin na elementach aluminiowych.

Należy przede wszystkim pamiętać o kilku istotnych rzeczach, które znacząco wpływają na wygląd spoiny oraz mają wpływ na poprawny przebieg procesu spawania.

Przed rozpoczęciem prac spawalniczych na elementach aluminiowych należy wykonać poniższe czynności:

### **Urządzenie:**

- Upewnić się, że rolki podające są przeznaczone do pracy z aluminium: rowek jest w kształcie litery „U” oraz dedykowane są do właściwej średnicy drutu spawalniczego. Użycie niewłaściwych rolek spowoduje deformację drutu i problemy w procesie spawania.
- Upewnić się, że rolki podające nie są ustawione zbyt ciasno. Nadmierne napięcie drutu może powodować problem z podawaniem.
- Upewnić się, że uchwyt jest wyposażony w teflonowy wkład prowadzący przeznaczony do aluminium. Korzystanie z elementów stalowych używanych do podawania drutu stalowego spowoduje problemy z podawaniem.
- Upewnić się, że końcówka prądowa ma właściwy rozmiar i jest przeznaczona do drutu aluminiowego
- Warto wymienić część wkładu prowadzącego drut w podajniku na wersję teflonową, która poprawia podawanie drutu tak, jak ma to miejsce w uchwycie spawalniczym.

### **Stanowisko pracy:**

- Należy zwrócić uwagę na odpowiednie przygotowanie miejsca wykonywania prac spawalniczych: hala powinna być czysta, posiadać dobrą wentylację i należy utrzymywać niską wilgotność powietrza. Obecność pyłów tlenków żelaza czy pyłów po żłobieniu elektropowietrznym stali jest niedopuszczalna.
- Stanowiska do spawania aluminium należy odkurzać odkurzaczami przemysłowymi raz dziennie, po zakończeniu pracy.
- Ubrania spawaczy powinny być czyste, rękawice nie mogą być zatłuszczone.

### **Przygotowanie materiału:**

- Miejsce spawania należy oczyścić i odtłuścić tuż przed spawaniem,
- Elementy aluminiowe odtłuścić poprzez wytarcie czystą szmatką nasączoną preparatem odtłuszczającym, np. acetonem (Alkohol nie jest dobrym środkiem odtłuszczającym, odradzamy stosowanie go przy oczyszczaniu aluminium).
- Usunąć pozostałości ciężkich tlenków przed spawaniem. Standardowo wykonuje się tę czynność ręcznie bądź mechanicznie za pomocą stalowej szczotki drucianej. W wypadku, gdy materiał został mocno zanieczyszczony, konieczne może być użycie szlifierki.
- Po właściwym przygotowaniu powierzchni należy możliwie szybko wykonać proces spawania.
- Jeżeli część musi pozostać niespawana przez dłuższy okres czasu, należy ochronić ją brązowym papierem pakowym i okleić taśmą klejącą.

### **Prawidłowe przechowywanie drutu spawalniczego**

- Drut do spawania aluminium powinien być przechowywany w czystym, suchym środowisku, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.
- Drut nie musi być przechowywany w klimatyzowanych pomieszczeniach, najlepiej sprawdza się przechowywanie go w warunkach o niskiej wilgotności. Nie wolno zamoczyć drutu w wodzie.

- Jeżeli drut, który jest relatywnie zimny zostanie wprowadzony do pomieszczenia w gorący, wilgotny dzień i natychmiast otworzony, możliwe jest, iż wilgotne powietrze zanieczyści drut. Dlatego, w wypadku przechowywania drutu w pomieszczeniu klimatyzowanym, należy pamiętać, aby nie rozpakowywać drutu do momentu jego ogrzania i przystosowania się do temperatury otoczenia.
- Po zakończeniu pracy drut powinien zostać wyjęty z podajnika i zabezpieczony w worku foliowym do następnego użycia.

Do spawania stopów aluminium jako gazu osłonowego powinno stosować się czysty argon o wysokiej klasie jakości, zalecany nie mniej niż 4.8. Przepływ gazu należy dobierać odpowiednio do grubości i prędkości spawania. Dobre rezultaty spawania osiąga się, gdy kierunek procesu zachodzi w lewą stronę.

## 9. PAMIĘĆ USTAWIEŃ

Urządzenie posiada pamięć ostatnich ustawień, tzn. po wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry. Ponadto istnieje możliwość zapisania 10 najczęściej używanych zestawów parametrów.



Aby zapisać aktualny zestaw parametrów należy w menu ustawień wybrać funkcję **SAVE** – zapisz dane, a następnie wybrać numer pod jakim zostaną zapisane. Aby załadować zapisany wcześniej zestaw



parametrów należy wybrać funkcję **LOAD** – ładuj dane i wskazać numer zestawu, który ma zostać załadowany. Możliwe jest zapamiętanie 10 zestawów parametrów.

## 10. INICJACJA ŁUKU

### 10.1 Metoda MMA

1. Dotknąć elektrodę do materiału spawanego, krótko potrzeć i oderwać.
2. W przypadku inicjacji łuku elektrodami, których otulina po zastygnięciu tworzy nieprzewodzący żużel, wstępnie oczyścić wierzchołek elektrody przez kilkakrotne uderzenie o twardą powierzchnię aż do uzyskania metalicznego kontaktu z materiałem spawanym.

### 10.2 Metoda TIG

1. Zbliżyć uchwyt do materiału spawanego na odległość 2 milimetrów.
2. Wcisnąć przycisk w rękojeści uchwytu i rozpocząć spawanie.

### 10.3 Metoda MIG/MAG

1. Zbliżyć uchwyt do spawanych elementów, tak, aby odległość między dyszą a spawanymi elementami wynosiła ok. 10 mm.
2. Nacisnąć przycisk na uchwycie spawalniczym i rozpocząć spawanie.

## 11. ZANIM WEZWIESZ SERWIS

W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia, przed wysłaniem spawarki do serwisu należy sprawdzić listę podstawowych awarii i spróbować samodzielnie je usunąć.

Wszelkie naprawy urządzenia mogą być dokonywane wyłącznie po odłączeniu wtyczki z gniazda zasilającego. Uwaga! Urządzenie nie jest plombowane i użytkownik może zdjąć obudowę spawarki w celu usunięcia drobnych awarii.

| Objawy                                                     | Przyczyna                                             | Postępowanie                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Brak zasilania, sygnał awarii lub wadliwa praca urządzenia | Brak połączenia lub luźna wtyczka wewnątrz urządzenia | Sprawdzić i poprawić połączenia wszystkich wtyczek elektrycznych wewnątrz urządzenia |

|                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brak podawania drutu elektrodowego (silnik podajnika pracuje)                                     | Za słaby docisk rolki                                                                                              | Ustawić prawidłowy docisk                                                                                                     |
|                                                                                                   | Niewłaściwa średnica rowka rolki prowadzącej                                                                       | Założyć właściwą rolę prowadzącą                                                                                              |
|                                                                                                   | Zanieczyszczony przewód drutu w uchwycie                                                                           | Wyczyścić przewód drutu elektrodowego                                                                                         |
|                                                                                                   | Zablokowany drut elektrodowy w końcówce prądowej                                                                   | Wymienić końcówkę prądową                                                                                                     |
| Nieregularny posuw drutu elektrodowego                                                            | Uszkodzona końcówka prądowa                                                                                        | Wymienić końcówkę prądową                                                                                                     |
|                                                                                                   | Rowek rolki podającej jest brudny lub uszkodzony                                                                   | Wyczyścić rowek rolki lub wymienić rolę                                                                                       |
|                                                                                                   | Szpula z drutem ociera o ścianki pokrywy spawarki                                                                  | Zamocować poprawnie szpulę z drutem                                                                                           |
| Łuk nie zajarza się                                                                               | Brak właściwego styku zacisku przewodu masowego                                                                    | Poprawić styk zacisku masowego                                                                                                |
|                                                                                                   | Uszkodzony przełącznik w uchwycie MIG                                                                              | Wymienić przełącznik                                                                                                          |
|                                                                                                   | Niewłaściwe podłączenie uchwytu MIG do urządzenia                                                                  | Sprawdzić stan połączeń elektrycznych uchwytu, sprawdzić czy piny w gnieździe nie są wyłamane lub nie zakleszczają się        |
| Łuk zbyt długi i nieregularny                                                                     | Napięcie spawania za wysokie                                                                                       | Zmniejszyć napięcie spawania                                                                                                  |
|                                                                                                   | Prędkość podawania drutu za mała                                                                                   | Zwiększyć prędkość podawania drutu                                                                                            |
| Łuk zbyt krótki                                                                                   | Napięcie spawania zbyt niskie                                                                                      | Zwiększyć napięcie spawania                                                                                                   |
|                                                                                                   | Prędkość podawania drutu za duża                                                                                   | Zmniejszyć prędkość podawania drutu                                                                                           |
| Po włączeniu zasilania wyświetlacze i diody nie świecą się                                        | Brak napięcia zasilania                                                                                            | Sprawdzić bezpieczniki na przyłączy sieciowym                                                                                 |
| Wentylator nie pracuje                                                                            | Wentylator został zablokowany zagiętą osłoną                                                                       | Wyprostować osłonę wentylatora                                                                                                |
| Niezadowalająca jakość spoiny przy spawaniu metodą MIG                                            | Nieodpowiednie lub złej jakości użyte materiały lub części eksploatacyjne,                                         | Wymienić części eksploatacyjne. Zmienić drut spawalniczy lub butlę z gazem na materiały odpowiednie lub wyższej jakości       |
|                                                                                                   | Gaz osłonowy wypływa z nieodpowiednią intensywnością.                                                              | Sprawdzić wąż doprowadzający gaz, poprawić połączenie węża ze złączkami oraz stan szybkozłączcy<br>Sprawdzić reduktor butlowy |
| Niezadowalająca jakość spoiny przy spawaniu metodą MMA, elektroda klei się do spawanego materiału | Niewłaściwa biegunowość podłączenia przewodów spawalniczych                                                        | Podłączyć prawidłowo przewody spawalnicze                                                                                     |
|                                                                                                   | Wilgotna elektroda.                                                                                                | Wymienić elektrodę                                                                                                            |
|                                                                                                   | Spawarka jest zasilana z agregatu prądotwórczego lub poprzez długi przedłużacz o zbyt małym przekroju kabla        | Podłączyć urządzenie bezpośrednio do sieci zasilającej                                                                        |
| Niezadowalająca jakość spoiny przy spawaniu metodą TIG                                            | Sprawdzić jakość użytych materiałów i części eksploatacyjnych, szczególnie elektrody wolframowej i gazu osłonowego | Wymienić części eksploatacyjne, wymienić gaz osłonowy na wyższej jakości                                                      |
|                                                                                                   | Gaz osłonowy nie wypływa lub wypływa z niewystarczającą intensywnością                                             | Sprawdzić reduktor butlowy, wąż doprowadzający gaz, poprawić połączenie węża ze złączkami oraz stan szybkozłączcy             |

#### Wykaz kodów błędów

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Err | Aktywowane zabezpieczenie termiczne. Należy odczekać kilka minut w celu ochłodzenia spawarki do temperatury umożliwiającej ponowne jej samoczynne załączenie. Nie należy w tym czasie odłączać zasilania, gdyż pracujący w sposób ciągły wentylator chłodzi wewnętrzne radiatory urządzenia w celu szybszego obniżenia temperatury. Po ponownym uruchomieniu należy pamiętać o ograniczeniu parametrów spawania w celu dalszej ciągłej pracy urządzenia. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

Eksploatacja spawarki DIGIMIG 200 MTM powinna odbywać się w atmosferze wolnej od składników żrących i dużego zapylenia. Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach zakurzonych, w pobliżu pracujących szlifierek itp. Zapylenie i zanieczyszczenie opiłkami metalicznymi płyt sterujących, przewodów i połączeń wewnątrz urządzenia może doprowadzić do zwarcia elektrycznego, a w konsekwencji do uszkodzenia spawarki. Należy unikać eksploatacji w środowiskach o dużej wilgotności, a w szczególności w sytuacjach występowania rosy na elementach metalowych.

W przypadku wystąpienia rosy na elementach metalowych np. po wprowadzeniu zimnego urządzenia do ciepłego pomieszczenia należy poczekać do jej całkowitego wysuszenia i ogrzania urządzenia do temperatury otoczenia. Uruchomienie w tych warunkach zimnej spawarki może spowodować jej uszkodzenie. Zaleca się w razie eksploatacji spawarki na wolnym powietrzu umieszczenie jej pod dachem w celu zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Urządzenie DIGIMIG 200 MTM powinno być eksploatowane w następujących warunkach:

- zmiany wartości skutecznej napięcia zasilania nie większe niż 10%
- temperatura otoczenia od  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$
- ciśnienie atmosferyczne 860 do 1060 hPa
- wilgotność względna powietrza atmosferycznego nie większa niż 80%
- wysokość nad poziomem morza do 1000m

Wykaz części eksploatacyjnych:

| Lp. | Dla drutów stalowych         | Dla drutów aluminiowych         |
|-----|------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Rolka podajnika 37x15,2x10mm | Rolka podajnika Al 37x15,2x10mm |
| 2   | Końcówka prądowa TW-15 M6x25 | Końcówka prądowa Al TW-15 M6x25 |
| 3   | Łącznik prądowy TW-15        |                                 |
| 4   | Dysza gazowa TW-15           |                                 |
| 5   | Wkład stalowy 3m             | Wkład teflonowy 3m              |

Pełny wykaz części eksploatacyjnych oraz części zamiennych dostępny jest na stronie internetowej [www.tecweld.pl](http://www.tecweld.pl) oraz w firmie TECWELD. Istnieje możliwość bezpośredniego zakupu tych części.

### 13. INSTRUKCJA KONSERWACJI

W ramach codziennej obsługi należy utrzymywać spawarkę w czystości, sprawdzać stan połączeń zewnętrznych oraz stan przewodów i kabli elektrycznych.

Regularnie wymieniać części eksploatacyjne.

Okresowo zdejmować obudowę i czyścić urządzenie wewnątrz poprzez przedmuch sprężonym powietrzem w celu usunięcia zapylenia i opiłków metalicznych z płyt sterujących oraz przewodów i połączeń elektrycznych.

Nie mniej niż raz na pół roku należy dokonać przeglądu ogólnego urządzenia oraz stanu połączeń elektrycznych, a w szczególności:

- stanu ochrony przeciwporażeniowej
- stanu izolacji
- stanu układu zabezpieczeń
- poprawności działania układu chłodzenia

**Uszkodzenia wynikające z eksploatacji spawarki w niewłaściwych warunkach oraz nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących konserwacji nie są objęte naprawami gwarancyjnymi.**

### 14. INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

Urządzenie należy przechowywać w temperaturze  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$  i wilgotności względnej do 80% wolnych od żrących wyziewów i pyłów. Transport opakowanych urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportowymi. Na czas transportu opakowane urządzenie należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się oraz zapewnić im właściwą pozycję.

### 15. SPECYFIKACJA KOMPLETU

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| 1. Źródło spawalnicze                     | 1 szt. |
| 2. Uchwyt spawalniczy MIG TW-15           | 1 szt. |
| 3. Uchwyt spawalniczy TIG T-17            | 1 szt. |
| 3. Przewód masowy z zaciskiem kleszczowym | 1 szt. |
| 4. Przewód elektrodowy                    | 1 szt. |
| 5. Przewód gazowy                         | 1 szt. |
| 6. Instrukcja obsługi                     | 1 szt. |
| 7. Opakowanie                             | 1 szt. |

## 16. GWARANCJA

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ale z wyłączeniem roszczeń związanych z rękojmią lub 24 miesiące dla konsumentów od daty sprzedaży.

Gwarancja będzie respektowana po przedstawieniu przez reklamującego dowodu zakupu (faktura lub paragon) oraz karty gwarancyjnej z wpisaną nazwą produktu, numerem fabrycznym, datą sprzedaży oraz opatrzonej pieczęcią punktu sprzedaży.

Aby zlecić naprawę gwarancyjną należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie [www.tecweld.pl](http://www.tecweld.pl) w zakładce SERWIS. Na podstawie zgłoszenia zlecony zostanie transport urządzenia do serwisu firmą kurierską. Urządzenia wysyłane w inny sposób na koszt firmy TECWELD nie będą przyjmowane!

Spawarkę należy dostarczyć wraz z uchwytem spawalniczym. Reklamacje urządzenia bez uchwytu spawalniczego nie będą rozpatrywane.

Urządzenie przesyłane do reklamacji musi być zapakowane w oryginalny karton zabezpieczone oryginalnymi kształtkami styropianowymi. Firma TECWELD nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spawarki wynikłe podczas transportu.



Jeżeli zamierzasz pozbyć się tego produktu, nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpadkami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2012/19/UE) obowiązującej w Unii Europejskiej dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.


Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

TECWELD Piotr Polak  
41-943 Piekary Śląskie ul. Szmaragdowa 21/3/6

oddział:  
41-909 Bytom ul. Krzyżowa 1G  
Tel. +48 32 386 94 28  
e-mail: [info@tecweld.pl](mailto:info@tecweld.pl), [www.tecweld.pl](http://www.tecweld.pl)

## 17. SCHEMAT ELEKTRYCZNY

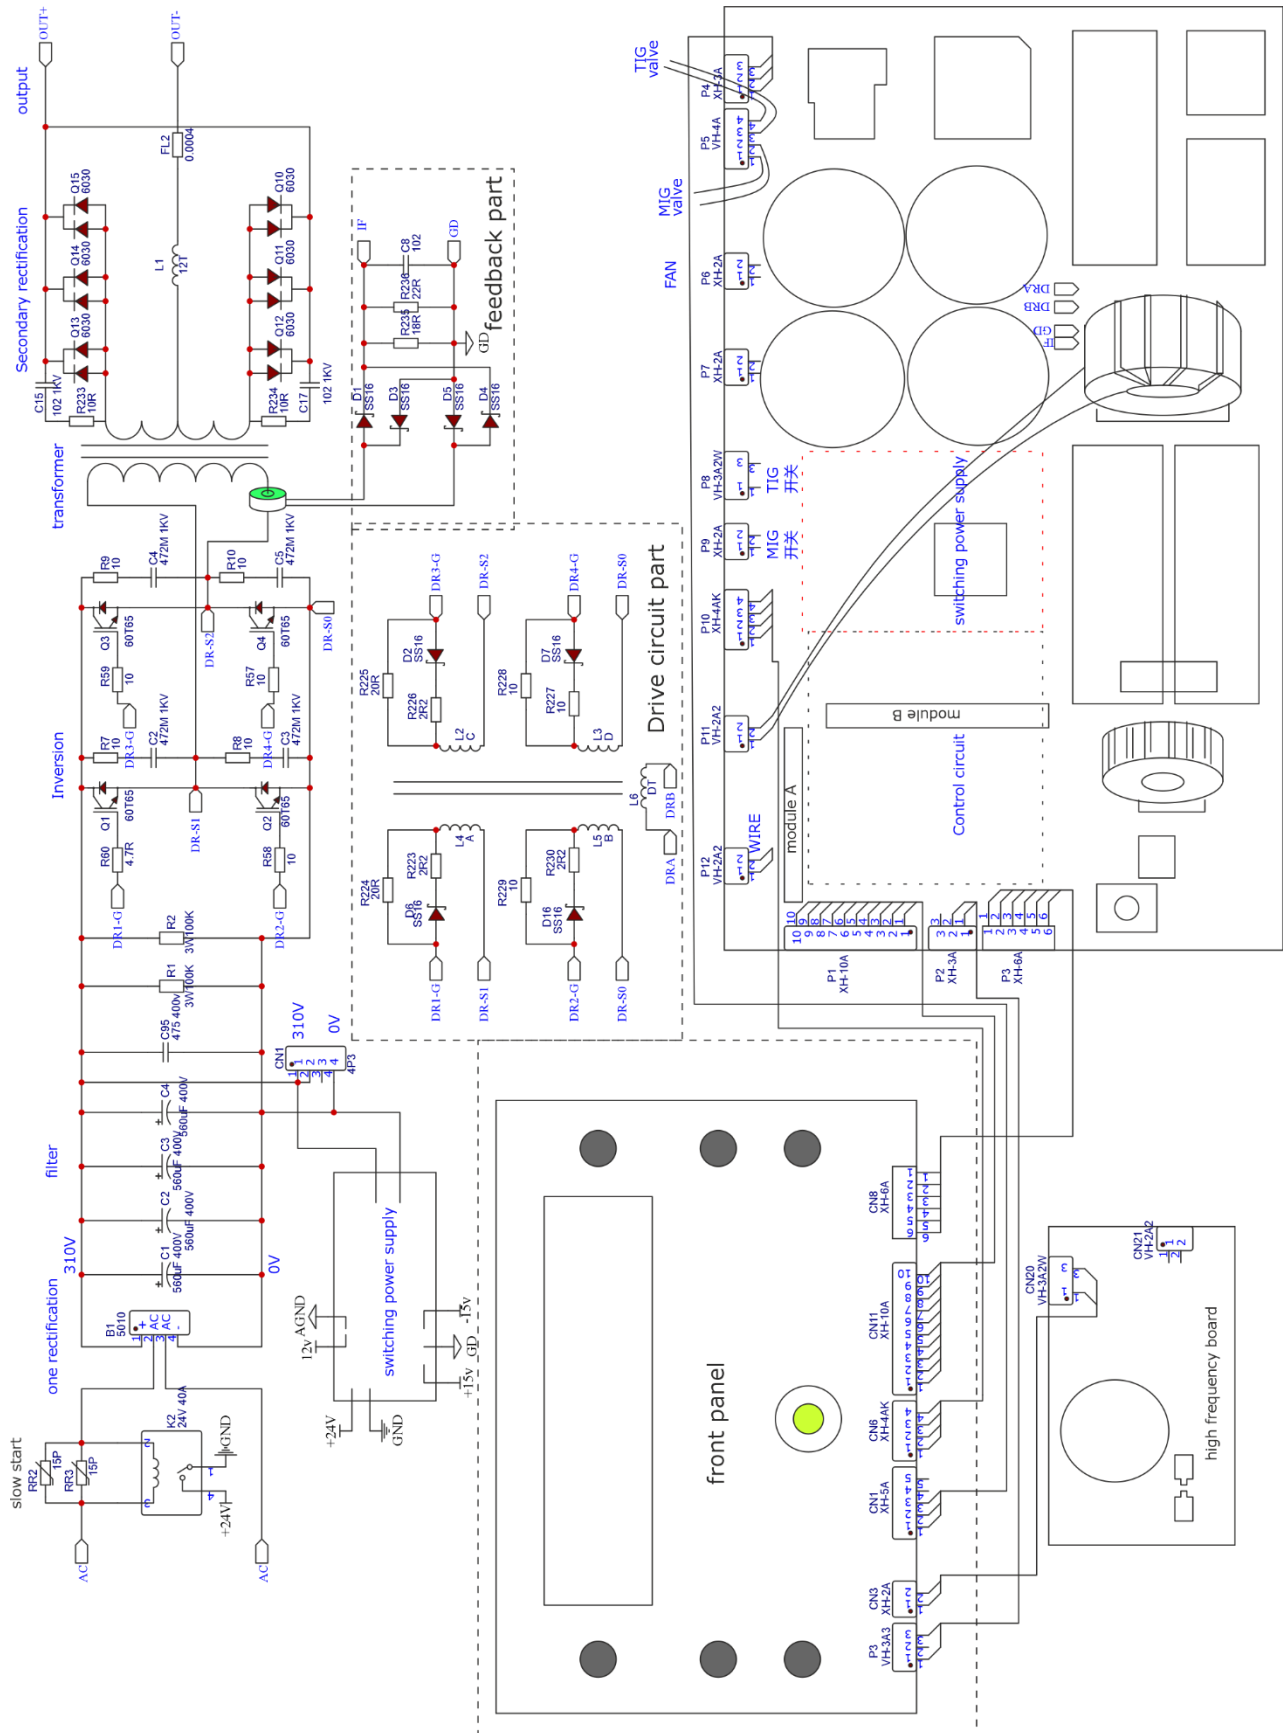

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

## 01/DIGIMIG200MTM/2022

Upoważniony przedstawiciel producenta:

**TECWELD Piotr Polak**  
41-943 Piekary Śląskie  
ul. Szmaragdowa 21/3/6

oddział:  
41-909 Bytom  
ul. Krzyżowa 1G  
POLSKA

*Deklarujemy, że niżej wymieniony wyrób:*

### Spawarka inwertorowa

**Nazwa handlowa:** DIGIMIG 200 MTM

**Typ:** MTM-200

**Znak towarowy producenta:** 

do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymogi następujących dyrektyw Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych wprowadzających te dyrektywy:

**Dyrektywy Niskonapięciowej LVD 2014/35/EU**

**Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU**

**Dyrektywy RoHS II 2011/65/UE**

oraz jest zgodny z następującymi normami:

**PN-EN IEC 60974-1:2018-11+A1:2019-06** sprzęt do spawania łukowego -- Część 1: Spawalnicze źródła energii,

**PN-EN 60974-10:2014-12** sprzęt do spawania łukowego -- Część 10: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),

**PN-EN IEC 63000:2019-01** Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych.

Rok umieszczenia znaku CE na urządzeniu: 2022

Bytom, dn. 03.06.2022

Piotr Polak  
(podpis osoby upoważnionej)