
Sherman

Spoinomierz analogowy SPB-1A
SPB-1A Analog Weld Gauge

Dane techniczne	**Specifications**	
Zakres pomiarowy	Measurement range	0-20mm
Dokładność	Accuracy	0.01mm

Opis przyrządu

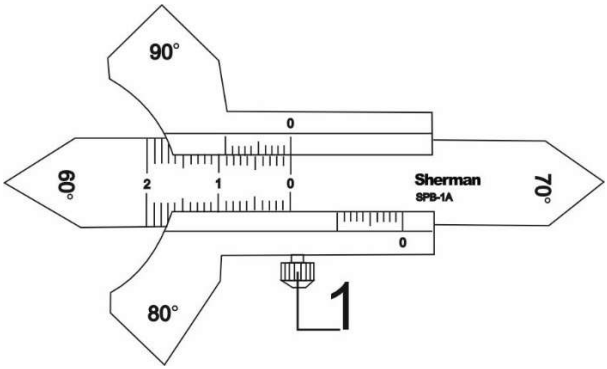


1. Śruba blokująca
   Locking screw


Uwagi ogólne	**General notes**
Suwak może być przesuwany tylko po poluzowaniu śruby blokującej (1).	The slider can only be moved after loosening the locking screw (1).
Należy wyczyścić wszystkie powierzchnie miernicze oraz korpus spoinomierza. Nie używać żadnych roztworów organicznych.	All measuring surfaces and the weld gauge body must be kept clean. Do not use any organic solvents for cleaning

Sherman

Podstawowe metody pomiarowe	Basic Measuring Methods
Przed rozpoczęciem pomiaru należy:	Before starting the measurement:
Poluzować śrubę blokującą.	Loosen the locking screw.
Ustawić powierzchnie pomiarowe w odpowiedniej pozycji, a następnie wykonać pomiar	Set the measuring surfaces to the appropriate position, then perform the measurement

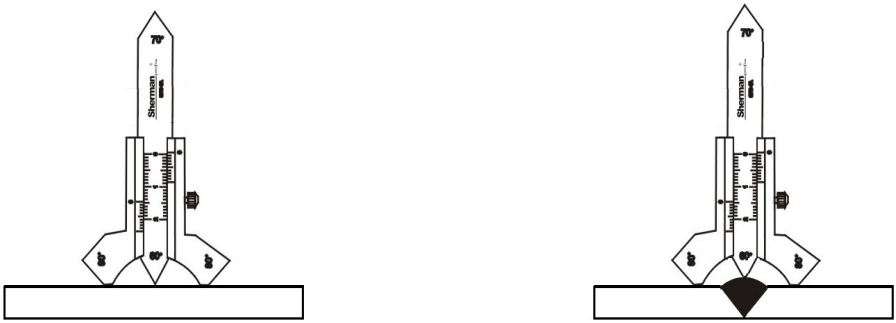

Pomiar wysokości spoiny czołowej /
Measurement of Butt Weld Reinforcement Height

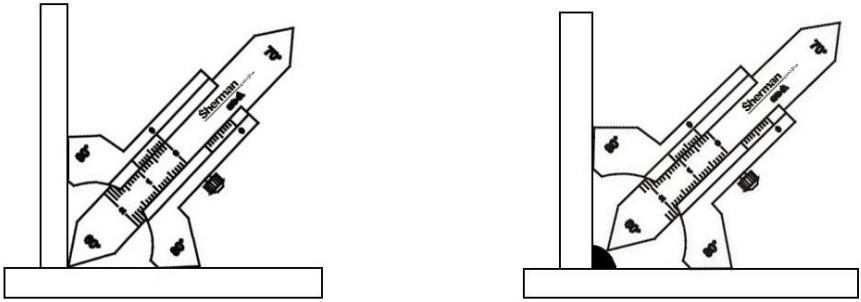

Pomiar grubości spoiny pachwinowej /
Measurement of Fillet Weld Thickness

TECWELD Piotr Polak
41-943 Piekary Śląskie, ul. Szmaragdowa 21/3/6
Tel. +48 32 386 94 28

oddział:
41-909 Bytom, ul. Krzyżowa 1G
e-mail: info@tecweld.pl www.tecweld.pl